

前ページの続き



2-4 RPM信号回数設定
クランクシャフト1回転あたりの信号回数
IGモード時の範囲：0.5、1～6回
PCモード時の範囲：1～24回

関連ページ ⑤-5 RPM信号入力


- パルスジェネレーターに配線を接続している場合（PCモード）
 - ・ フライホイールの突起の数を入力して下さい。
 - ・ イグニッションコイル配線で発火信号を読み込んでいる場合（IGモード）
 - ・ 0.5はクランクシャフト2回転に1回発火を意味します。単気筒のインジェクション車が対象で、ミニバイクではアドレスV125やモンキーFI、エイフFIなどが適合になります。
 - ・ 多くの4スト単気筒キャブレター車はプラグの発火回数と爆発回数が同じではなく、クランクシャフト1回転当たり1回発火の設定（1）になります。
 - ・ 2サイクル1気筒のバイクの一部やインナーローター装着車では、クランクシャフト1回転あたり2回発火の設定（2）の場合があります。
 - ・ ご自分のバイクの発火回数が分からぬ時
 - ・ まず設定（4）に設定し、エンジンを軽くふかして表示数値を確認してください。設定（4）では大抵実際よりも少ない回転数が表示されます。
 - ・ 様子を見ながら（3）→（2）→（1）→（0.5）と数値を変えていくと表示数値が増え、丁度良い設定が見つかります。



2-5 RPM信号種類設定
読み込みプログラムの種類
範囲：Hiモード、Loモード

切り替えにより、同じRPMコード接続方法でも正常作動する事があります。

関連ページ ⑤-5 RPM信号入力

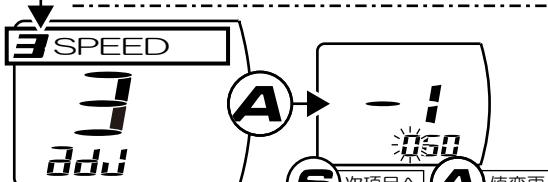

3-1 速度警告灯設定
赤LED点灯速度
設定範囲：30～360
単位：1km/h




3-2 速度信号長さ設定
速度センサー1回転あたりの進行距離
範囲：300～2500mm
単位：1mm

標準値：714mm (O714)
スピードメーターケーブルが1回転した時にバイクが進む距離を入力します。

ノーマルタイヤ、ノーマルメーターギアであれば、JIS規格により714mmが標準値となります。

関連ページ ⑤-7 速度センサー入力

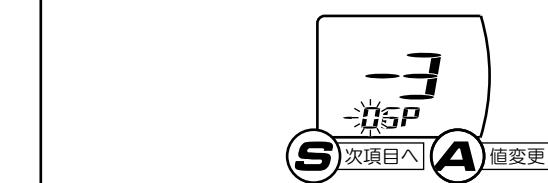

3-3 速度信号回数設定
速度センサー1回転あたりの信号回数
範囲：1～60信号
単位：1信号

標準値：6信号 (O6P)
付属のJISケーブル式速度センサーは6信号です。オプショナルバーツの金属反応式速度センサー使用時に、設定を変更します。

関連ページ ⑤-7 速度センサー入力

次ページに続く